

ため池点検表

ため池名	山田池		点検者氏名	山田 太郎					
所在地	山田市 太郎町1-23		点検日	2020年 4月 2日(水曜日)					
			天候	晴れ	水位	満水			
受益面積 (かんがい農地面積)	6.1 ha		改修歴	2012年ため池等整備事業 全面改修					
ため池管理者	山田 太郎		連絡先:(氏名) 山田 太郎 (電話) 123-456-789						
点検項目	漏水状況					特記事項			
	漏水			有・無		満水になると漏水量が増加する			
	漏水の場合 (該当項目に○を記入) (位置をポンチ絵に記載)	清水		○					
		にごりあり							
		にじみ程度							
		流れている		○					
		法尻より高い所から出ている							
		前回の点検から量が増えた							
	変形状況等(位置・状況をポンチ絵・写真で記録する)					特記事項			
	堤体	前法部	張石・張ブロック		有・無		・前法が70cm程度えぐられている		
			浸食(大きくえぐられている)		有・無				
			陥没・穴		有・無				
		後法部	はらみだし		有・無		・後法の石積がはらみだしており危険		
			陥没・穴		有・無				
		堤頂部	ひび割れ大		有・無				
陥没・穴			有・無						
洪水吐	破損状況 (位置・状況をポンチ絵・写真で記録する)			障害物状況		特記事項			
	構造	コンクリート・石積		○		・放流部に破損(段差)あり ・土のうにより30cm程度堰上げしている			
		土水路							
	ひび割れ		有・無		堰上げ(堰板・土のう)		有・無		
	破損(段差・えぐれ・穴)		有・無						
	漏水		有・無						
取水施設	破損状況(位置・状況をポンチ絵・写真で記録する)					特記事項			
	構造 (底樋)	コンクリート		○		ゲート操作		可・否	
		石組・木樋				緊急放流		可・否	
	ひび割れ		有・無						
	破損(陥没・変形等)		有・無						
	漏水		有・無						

ため池点検表

点検項目	周辺の状況	上流部の伐採木が流入する恐れがある	有・無	(有)・無	
		ため池周囲に土砂崩壊の危険があり、ため池に流入する恐れがある	有・無	有・(無)	
		特記事項			
	上流部には伐採木が多いため、大雨等の際に洪水吐に流れてこないか注視する必要がある				
	その他	安全柵の状況	設置されているか	有・無	(有)・無
			破損していないか	有・無	(有)・無
			特記事項		
		危険な行為の禁止看板設置状況	設置されているか	有・無	(有)・無
			破損又は判読不明	有・無	(有)・無
			特記事項		
		堤体の草刈状況	草刈ができています	可・否	(可)・否
			木、竹が繁茂している	有・無	有・(無)
			草刈の頻度	年 2 回	
		防災体制の状況	監視員を定めている	有・無	(有)・無
			定期的に点検している	可・否	(可)・否
点検頻度			年 1 回		
緊急時の連絡網を作成している	有・無		(有)・無		
その他	土のう、杭等緊急資材の備蓄			(有)・無	
	(実施している防災対策などを記入) 備蓄材の確認が必要				
ポンチ絵					
ため池診断結果	<ul style="list-style-type: none"> ・堤体の浸食が進んでおり、下流部で漏水もあるので今後漏水がひどくならないか、定期的な見回りが必要 ・洪水吐の土のう堰上げを撤去する ・取水施設底樋付近の土砂を撤去し、緊急放流ができるようにする 				